


POSICIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	RPG00106	Rejilla lateral IP21	2
2	266042001	Rejilla anterior IP23	---
3	4061011031	Brida anterior J609B	1
4	RPG00060	Ventilador Ø30(eje)	1
	RPG00108	Ventilador Ø35(eje)	1
5	511237...	Rotor EW 180	1
6	RPG00070	Kit diodo	2
7	1750016205	Rodamiento 6205 2RS-C3	1
8	1790052	Muelle portacondensador	1
9	3001000...	Condensador (según µF)	1
10	RPG00124	Impedancia	1
11	RPG00087	Tapa negra alta	1
12	RPG00080	Conmutador 2 posiciones	1
13	RPG00173	Maneta interruptor	1
14	RPG00088	Conector hembra	3
15	RPG00119	Conector macho	2
16	RPG00113	Conmutador 6 posiciones	1
17	RPG00172	Maneta interruptor	1
18	215009...	Panel frontal EW180	1
19	RPG00123	Rejilla aspiración IP23	1
20	266064008	Tapón	1
21	RPG00078	Tapa ciega	1
	RPG00129	Tapa monofásica completa	1
22	266064007	Tapón	1
23	651276...	Carcasa + estator	1
24	176002030	Tirante M8*30	4

POSIZIÒN	REFERENCIA	DESCRIZIÒN	UNIDADES
25	17600...	Tirante rotor	1
---	RPG00091	Disyuntor tèrmico 25A	1
---	MCG00025	Pinza portaelectrodo	1
---	MCG00023	Cable 25mm ² (portaelectrodo)	5
---	MCG00024	Pinza masa	1
---	MCG00023	Cable 25mm ² (pinza masa)	3

ESQUEMA ELÈCTRICO

Schemi elettrici Wiring diagrams Schema électrique Schaltpläne Esquemas elèctri-

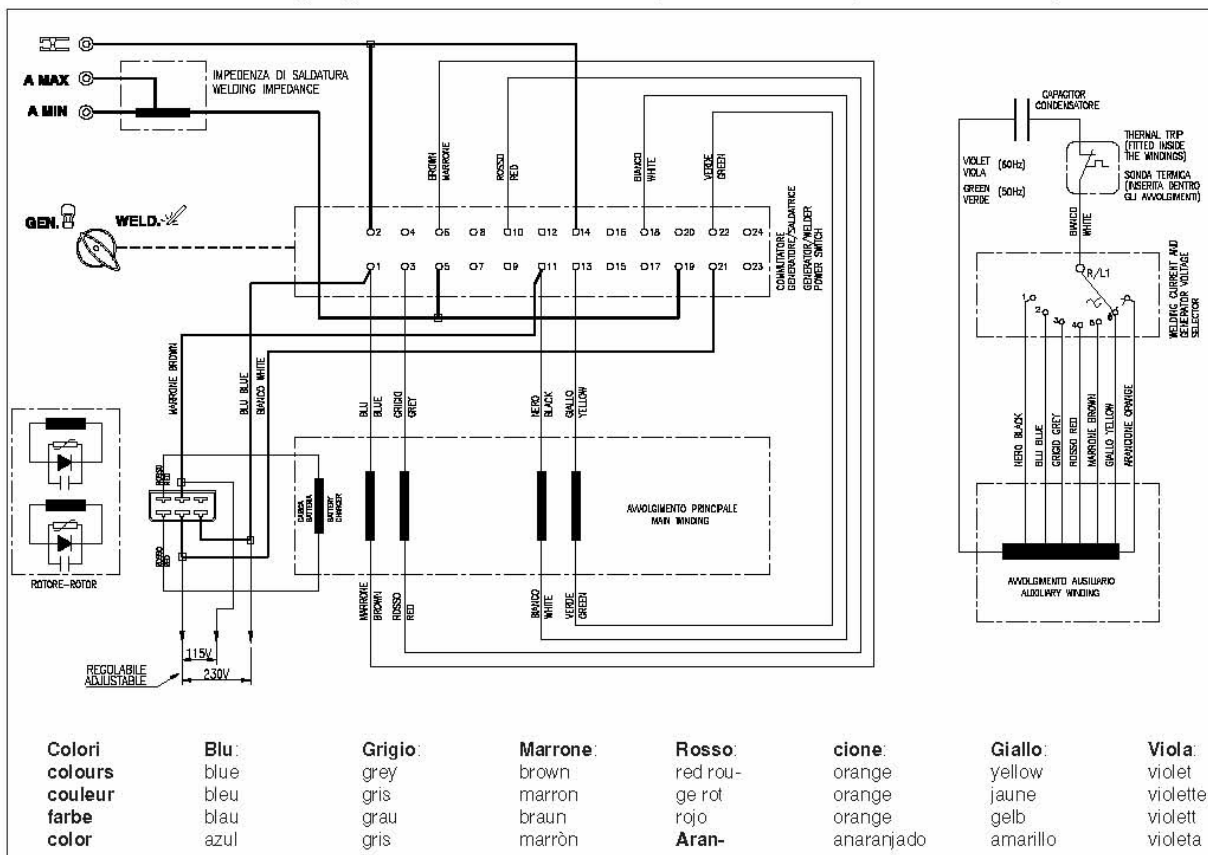

Resistenze degli avvolgimenti a 20 °C Winding resistances at 20 °C Résistances bobines à 20 °C Widerstand der Wicklung bei 20 °C Resistencias de los bobinados a 20 °C

		EW 130 AC	EW 180 AC	EW 200 AC	EW 140 AC	EW 190 AC	EW 220 AC
Avvolgimento principale Main winding Enroulement principal Hauptwicklung Bobinado principal	Regolare il selettore di funzionamento in posizione "GEN". Misurare sulla presa. Turn the function selector to "GEN" position. Measure on the socket. Régler le sélecteur de fonctionnement sur "GEN". Mesurer sur la prise. Den Wählschalter für den Betriebsmodus auf Position "GEN" einstellen. An der Steckdose messen. Poner el mando de funcionamiento en posición "GEN". Medir en la toma.	1.3 Ω	0.90 Ω	0.53 Ω	0.94 Ω	0.57 Ω	0.40 Ω
Avvolgimento ausiliario Auxiliary winding Enroulement auxiliaire Hilfswicklung Bobinado auxiliar	Regolare il selettore in posizione massima. Misurare sui fili collegati al condensatore (condensatore non collegato). Turn the current selector to maximum position; measure on the wires connected to the capacitor (disconnected capacitor). Régler le sélecteur de courant sur la position maximum. Mesurer sur les fils connectés au condensateur (condensateur déconnecté). Den Strom-Wählschalter in die max. Position stellen; an den mit dem Kondensator verbundenen Drähten messen (Kondensator abgetrennt). Poner el mando de corriente en posición máxima, medir en los hilos conectados al condensador (condensador desconectado).	2.7 Ω	1.6 Ω	1.4 Ω	1.8 Ω	1.1 Ω	0.7 Ω
Rotore Rotor Rotor Rotor Rotor	Misurare ai capi dei diodi. Measure on the ends of the diodes. Mesurer aux cosses des diodes. An den Kopfenden der Dioden messen. Medir en los extremos de los diodos.	2.0 Ω	2.1 Ω	2.2 Ω	2.0 Ω	2.1 Ω	2.7 Ω
Impedenza di saldatura Welding impedance Impédance de soudage Schweißimpedanz Impedancia de soldadura	Gamma bassa. Low range. Gamme basse. Niedrigbereich Gama baja. 	6.5 mΩ	6.6 mΩ	6.6 mΩ	6.5 mΩ	6.6 mΩ	6.6 mΩ
	Gamma alta. High range. Gamme haute. Hoher Bereich. Gama alta. 	--	4.3 mΩ	4.3 mΩ	--	4.3 mΩ	4.3 mΩ
Condensatore Capacitor Condensateur Kondensator Condensador	Valori indicativi. Indicative values. Valeurs indicatives Indikative Werte. Valores indicativos.	31.5 μF	45 μF	45-50 μF	35 μF	45 μF	45-50 μF



MOTOR HONDA GX270 (MCG00039)

Consulte con la red de Servicios técnicos de Honda (http://www.hondaencasa.com/pdf/Relacion_ESH.pdf) o póngase en contacto con PREME (Tfno: 981268400-Fax: 981276360; comercial@preme.es)

CHASIS C (COG00005)

UNIDADES	DENOMINACIÓN	REFERENCIA
1	BASE CHASIS C PL.0007 C	MCG00051
1	TAPA CHASIS C PL.0006 C	MCG00052
1	JUEGO TUBULARES CHASIS C PL. 4+5	MCG00237
2	CONTERA CUADRADA INTERIOR	MCG00235
2	AMORTIGUADOR MOTOR	MCG00015
1	AMORTIGUADOR ALTERNADOR	MCG00236